

初めて電源を入れる際のご注意

初めてパソコンに電源を入れる際は、必ず AC アダプタを接続してから電源ボタンを押してください。AC アダプタが接続されていない場合は、電源が入りません。


セットアップ時に AC アダプタを接続して下さい

Windows のセットアップや再セットアップを始める際は、必ず AC アダプタを正しく接続し、セットアップや再セットアップが終わるまで、AC アダプタを抜かないでください。

AC アダプタと本体を接続する際のご注意

AC アダプタと本体を接続する際は、次の点にご注意ください。

- ・ 接続する際は、必ず AC アダプタのプラグ部を持ってまっすぐに奥までしっかり差し込んでください。
- ・ 本体から抜くときは、AC アダプタのプラグ部を持ってまっすぐに抜いてください。
- ・ 接続部に無理な力を加えたり、ねじったりしないでください。
- ・ 接続ケーブルを引っ張ったり、傷付けたりしないでください。
- ・ 運搬、移動時は接続を外してください。

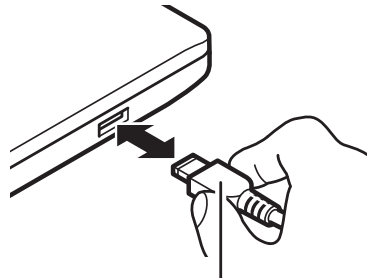

AC アダプタのプラグ部

発煙、発火、やけどのおそれがあります。
また、故障等で過熱している場合もありますので、
接続部に触れるときは十分ご注意ください。

853-811192-063-A

<裏面もご覧ください>



液晶ディスプレイについて

液晶ディスプレイは、非常に高精度な技術で作られていますが、画面の一部にドット抜け※(ごくわずかな黒い点や、常時点灯する赤、青、緑の点)が見えることがあります。

また、見る角度によっては、色むらや明るさのむらが見えることがあります。

これらは、液晶ディスプレイの特性によるものであり、故障ではありませんのであらかじめご了承ください。

※: 社団法人 電子情報技術産業協会(JEITA)のガイドラインに従い、ドット抜けの割合を添付マニュアルの仕様一覧に記載しております。ガイドラインの詳細については、以下のWEBサイトをご覧ください。

「パソコン用液晶ディスプレイのドット抜けに関する定量的表記ガイドライン」

http://home.jeita.or.jp/page_file/20110511155520_QPHs9e7Z80.pdf